



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk



# Hotline info

## Bil info

Bilmärke:	Peugeot
Model:	308 II
Årgång:	2013 - 2018
Km:	Inte relevant
Motorkod:	Inte relevant

## Biltekniskt problem

- Saknas eller felaktig grundinställning av regn/ ljussensorn
- Regn/ ljussensor kan inte grundinställas efter vindrute byte eller byte av regn / ljussensor.
- Tester information "inte möjligt att utföra grundinställning av sensor"

## Felkod

Bilen varnar för fel på regn sensor i instrumentet



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk



# Hotline info



## Lösning

- Några av dessa modeller accepterar inte en grundläggande inställning med tester. Därför måste grundinställningen göras manuellt med följande procedur.
  1. Starta motorn och stäng av den igen
  2. Slå på tändningen och vänta 2-3 sekunder (Regn och ljussensor stabiliseras)
  3. Ställ in vindrutetorkningen till pos 1 (intervall) och sedan till pos 0 (av) (utför detta steg inom 7,5 sekunder)
  4. Tryck lätt på vindrutetorkarens spak i nedåtriktning(Auto)
  5. Ställ in vindrutetorkarens spak två gånger i pos 1 (intervall) och sedan i pos 0 (av)
  6. Tryck lätt på vindrutetorkarens spak (Auto)
  7. Torkarna går till parkeringsläget på rutan.
  8. En korrekt utförd grundinställning bekräftas av en kort rörelse av vindrutetorkarna.
- Utläs felkoderna på regn og ljussensor.